2. 販売後の質問

| No | 現象 | 原因 | |
|----|--|---|---|
| 1 | <アップグレードの問 題> ネットワークの接続は 正常ですが、新しい バージョンを検出でき ない。 | バージョンアップグ レード管理のバックグ ラウンドで新しいバー ジョンが「利用できな い」か、バージョン アップグレード管理の バックグラウンドに異 常な障害があります。 | 弊社まで、お問い合わせ下さい。 |
| 2 | ロボットの電源を入れた後、"現在位置が不明"の状態になる。 (ロボットが迷子になる) | 1. 起動場所が天井 マーカーの下にない為。 (P) 2.カメラ機器が天井 マーカーを認識できない。(P) 3.ロボットのマップと 現在の場所が一致していない。(P・B) 4. 起動位置で電源起動していない(B) | 1.ロボットを天井マーカーの真下に移動して下さい。解決できない場合は、 ロボットを再起動して下さい。 2-1.マーカー及びカメラの油汚れ、異物がある場合はアルコールとほこりのない布で拭いてください。又はカメラが遮られていないか確認して下さい。 2-2.ロボットの天井マーカー用カメラが正常に明るいかどうかを確認します。明るくない場合は、弊社までご連絡下さい。 2-3.マッピングツールを開き、天井マーカーが正常に認識できるか確認して下さい。 3.ロボットの現在の地図が一致しない場合は、「地図の選択」をクリックして、現在の場所の地図を選択してください。 4. 所定の起動位置で電源を起動し直してください。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |
| 3 | ロボットを充電できない | 1.ロボット背面下部の バッテリーカバーが開 いている(B) 2.キースイッチがOFF になっている (P・B) 3.バッテリが装着され ていない(B) 4.充電器の故障 | 1.バッテリーカバーを閉じる。 2.キースイッチを「ON」にする 3.バッテリーが装着されているか確認してください。(装着する事) 4.充電器の表示灯の点灯状態を確認する。 ⇒通常の充電状態では、充電器が赤色に点灯し、バッテリーがいっぱいになると緑色に点灯します)。点灯していない場合は破損が考えられます。この場合、日立システムズにご連絡下さい。 |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 |
|----|--|--|--|
| 4 | ロボットの電源が 入らない | ①バッテリ量が少なすぎ る。(P・B) ②背面下部のバッテリー カバーが開いている(B) ③キースイッチがOFFに なっている。(P・B) ④バッテリが装着されていない(B) | ①充電してください。 ②バッテリーカバーを閉めて下さい。 ③キースイッチを「ON」にして下さい。 ④バッテリーが装着されているか確認して下さい。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |
| 5 | ロボットが動き出 さない | 非常スイッチが押されて いる。 (P・B) | 非常停止を解除する。(非常スイッチは時 計廻りに回すと解除されます) 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下 さい。 |
| 6 | BellaBotの電源投 入時の、自己診断 (セルフチェッ ク)が失敗した場 合 | ①ロボットの現在の地図が、現場と一致しない ②所定の起動位置で電源が入らなかった ③所定の起動位置の環境が大きく変化し、正常に位置を特定できない。 | ①正しい地図を選択する。 ②ロボットを起動ポイントまで押して(位置と角度が正しい必要があります)、「再配置」ボタンをクリックして再配置します。 ③新しい地図を作成する。 (この回答は、レーザー測位方式のロボットに適用されます) 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |
| 7 | (HolaBot特有) スマートウオッチ で呼び出せないID カードがある理由 は? | (HolaBot) IDカードが、金属に貼り 付けられており、誤動作 をしている。 | (HolaBot) IDカードを金属に貼り付ける必要がある 場合は、間に約3mmの紙が必要です。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下 さい。 |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 8 | (HolaBot特有) スマートウオッチ で、呼び出しIDを 使用出来ない場合 | (HolaBot特有) I.呼び出しIDが登録されていない 2.呼び出しID設定ファイル- recycle_robot.configが削除されていないか確認してください。 | (HolaBot特有) I.呼び出しIDを登録します。 2.recycle_robot.configを再インポートします。(構成ファイルを送信できます)。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 | | |
| 9 | (日本版は未対応) 音声合図でロボット が反応しない | (日本版は未対応) 1.音声ウェイクアップ機能 スイッチがオンになってい ない。 | (日本版は未対応) 1.[設定-基本設定]で 音声スイッチをオンにします。 | | |
| 10 | ロボットが走行中に 一時停止する。 | 衝突防止バーが、障害物 に反応している。(P・B) | ①障害物を取り除き、 ロボットの画面どおり操作を行ってください ②障害物が無い場合は、弊社までお問いわせください | | |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 |
|----|---|---|--|
| 11 | 配膳時にトレーから料 理を取り出したが、完 了ボタンを促す表示が 出ない (BellaBot限定) | トレイ検出機能の異 常又は、5cm未満の 対象物であり検出で きない) | ●トレイ検出センサが汚れている場合、 掃除してください。 ②5cm未満の対象物は検出できないの で、この場合検出機能をOFFにして下 さい。 解決しない場合は弊社までお問い合わ せ下さい。 |
| 12 | ロボットがスムーズに 走行しない | ①ロボットの前に障害物が進路を遮っている。 ②ロボットの下のセンサーが油などで汚れている。 ③ロボットの経路幅が70cm以下である ④ロボットの経路の環境が変化している。(P・B) | ①障害物を排除する。 ②汚れをふき取る。 ③経路幅を70cm以上にする。 ④ロボットの経路に反射物(鏡、金属反射面など)を置く事で走行に異常が発生します。対策として地上から16~18cmのつや消しステッカーを貼ります。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |
| 13 | パソコンの地図作成 ツールで作成したデー タが、ロボットに送信 できない。 | ①通信用のIPアドレ スが合っていない ②Wifi環境が立ち 上っていない ③地図ソフトが古い (P・B) | ①IPアドレスを正常値に設定してください。 ②Wifi環境を立ち上げてください ③PC地図ソフトを最新のものに更新してください。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |
| 14 | 充電器をロボットに接 続した後に、正常に充 電されていることを確 認するにはどうすれば よいですか | | 充電器のランプが赤であるか確認し て下さい。 2.ロボットの下側にあるLEDが点灯し ているか確認して下さい。 (赤・緑・青で点灯すれば充電中で す。)(P・B) |
| 15 | パソコンのマップイン ストールツールで異な るマップをロボットに 送信した後、ロボット 側に表示されるマップ が1つしかないのはな ぜですか? | ①マップ名が同一名 になっている ②ロボットにマルチ マップ機能になって いない | ①マップ名を変更した後にマップを送信する ②クラウド上でマルチマップ機能を有効にする。 解決しない場合は弊社までお問い合わせ下さい。 |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 |
|----|--|---|---|
| 16 | マップが展開されたとき に、展開されたシーンが 実際のシーンと一致しな い | 正常にマップが作成 されていない (B) | 再度、マップ作成を行い確認する。 解決しない場合はお問い合わせください。 |
| 17 | 配膳中にスープなどがこ ぼれる場合がある。 | ①安定モードが最適 でない。 ②ブレーキレベルを 最適でない。 (P・B) | ①安定モードをオンにする。 ②ブレーキレベルを3にする。 ・ブレーキレベル1:緊急停止・緊急開始 モード ・ブレーキレベル2:軽負荷-中負荷モード ・ブレーキレベル3:重負荷モード *レベル3は、スムーズなブレーキングに適しています。 解決しない場合はお問い合わせください。 |
| 18 | <通常は使用しない特別 な機能> 同じ会場にある複数のマ シンをスケジュールできな いことをトラブルシュー ティングするにはどうすれ ばよいですか? | 通常の状況では、機器は同じネットワーク、同じマップ、同じチャネルでスケジュールできます。 上記の設定を確認しても問題がない場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。 | 1.通信インターフェースにデータがないことを確認します通信インターフェースが マップが一致しないことを要求する場合は、 APKのバージョンが同じであることを確認 し、マップを各マシンに再送信する必要が あります。 2.通信がタイムアウトしたか1Sより大きいかを確認します。タイムアウトしたか1Sより大きい かを確認します。タイムアウトしたか1Sより大きい かを確認します。タイムアウトした場合は、遅 延分析ツール(遅延分析ツールは次のよう) に使用されます)を使用し、ESP接続を確 認し、接続ケーブルをに追加する必要があります。ファームウェアまたはESPモジュールを交換してください 3.会合するとき、機械の経路は2m未満で す-不要な短い経路を取り除き、短い経路の 機械経路の速度を制限します 4.上記のトラブルシューティングでも問題 は解決しません。マシンマップをプルして、R &D分析のログを記録するだけです。遅延 分析ツールの使用:遅延分析ツールは2台 のマン・のログを入力する必要があっため、 次のここを確認する必要があります。ログに 重複する期間があること。同時に、必要な のは両方のマシンが動いているときのログ であり、到着したマシンのログを分析することはできません。ツールの使用要件は比較 的高いため、ツールはその後のプロセスの 分析では使用されず、遅延(非表示)の処 理が直接与えられます。 次ページに続く |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 |
|----|---|---|---|
| 18 | 同じ会場にある複数のマ シンをスケジュールできな いことをトラブルシュー ティングするにはどうすれ ばよいですか? | 通常の状況では、機器は同じネットワーク、同じマップ、同じチャネルでスケジュールできます。 上記の設定を確認しても問題がない場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。 | 次のように実行とます。 python3 check_delay.py g3log.20191230-112959.75.log g3log.20191230-112553.107.log 次のような出力:現在のロボットID:CO: 84:7D:18:D5:FA ロボットCO:84:7D:18:D5:FA衝突ロ ボットCC:4B:73:92:57:04時刻:11: 32:07 447 dist 0.57時間での最大遅 延距離0.39:11:32:03 435 衝突は遅延による可能性があります。最小 距離時間:11:32:07 447、最大遅延距 離0.39時間11:32:03 435説明:1衝突 ロボットを含むラインは、2台のマシン間の 距離が0.6未満の場合にのみ出力されま す。これは、11:32:07 447の時点でのマ シンCO:84:7D:18:D5:FAとマシンCC: 4B:73:92:57:04の間の距離が0.57m であることを意味します。2 max delay distこの行は、ログ入力が正しい場合に出 力されます。ここでは、最大遅延距離が 0.39mであり、11:32:03435に発生する ことを意味します。ログ入力が正しくない場 合、「ログが間違っている可能性があり、検 出できません」と出力されます。3衝突は遅 延する可能性がありますこのラインは、衝突 が検出され、最大遅延距離が0.3mを超え、 2つの時間間隔が10秒未満の場合にのみ 出力されます。この衝突が遅延によって引 き起こされた可能性があることを示します。 詳細な手順については、Yuqueにアクセス してください。https: //pudutech.yuque.com/dvmo6h/pro ject/multi_robotsネイルディスクパスは、 次のように表示することもできます。テクニ カルサポートドキュメント/インストールおよ びアフターセールス情報(Yuque) /ツール 本明な場合は、弊社までお問い合わせくだ さい。 |
| 19 | 非常停止ボタンを押して いないのに、押していると 言うメッセージが出る。 | 押しボタンに問題が ある可能性がありま す。(P・B) | 数度、押し直しを繰返しして下さい。 解決しない場合は、弊社までお問い合わせ ください。 |
| 20 | 携帯から音楽データをア プロードしたが一覧に表 示され無い | 音楽のデーター容量 が大きいか、ロボット が読み込めないファ イル形式になってい る。 | データー容量が少ない音楽をアップロード する。(容量が大きい場合は、メッセージ以 下の容量にして下さい。) 音楽ファイルの形式は、mp3、wav、flac、 aac、pcm、wma、apeが利用できます。 |

| No | 現象 | 原因 | 解決方法 | | |
|----|---------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 21 | ロボットが前進、停止を頻繁に繰り返す | 下向き RGBDの 影響がま す。 | <間題点の確認方法> 下向きのRGBDを不透明なテープで完全に密封します。 同じ道路区間を自律走行させた後、上記の現象を数回繰り返して消えるかどうかを確認します。消えた場合は、基本的に下向きのRGBDによる誤検出であることが確認されます。 上記の透明テープを完全に剥がします。 ポイントクラウドツールを使用してポイントクラウドの状況をプレビューします。手順は次のとおりです。 「AobiPointCloud Tool.apk」をインストールします; (ピンプレート:インストールとアフターセールス情報 (Yuque移行)、4.ツールセット) 次のように、adbコマンドで/sdcard / pudu / picture ディレクトリを作成します。 adb connect machine ip -adb shellmkdir-p_/sdcard / pudu / picture クリックして開始すると、点群の状況をプレビューできます。線は実行可能な領域、赤は障害物の点群です。主に、 地上の点群が平坦であるかどうかを観察します。障害点群 として認識されている地上点群があるかどうか、ある場合は、写真を撮って記録することができます。 データの記録後は、処理の仕方に続く <処理の仕方> ロボットの前の1.5x1.5mの空き領域 に押し込みます。そうすると、人間の脚がrgbdの視野に 表示されなくなり、apkツールを使用して再調整します。 キャリブレーション後、問題確認の2つの手順を繰り返 して、同じ問題がまだ存在するかどうかを確認します。 それでも問題が解決しない場合は、データ記録手順に 従ってください。ステップ4。④問題確認ステップのデー タ記録機能。 4.記録が終了したら、画像データをプルするadbコマン ド:adb connect machine IP-adb pull/sdcard / pudu / pcture画像データのC縮とパック 5.ログデータのプル->ログデータのパック 構成ファイルをプルします-> adb pull / sdcard / pudu / pudu / picture | | |
| 22 | 上記以外での 動作上の問題 がある場合 | | 単純なストップアンドゴー、異常な回避などの問題につい ては、ログ分析トレーニングビデオを学ぶことができます。 参考)ビデオアドレス:Dingpan:テクニカルサポートド キュメント-テクニカルサポートの自己改善資料 不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 | | |

| No | 3 | 見象 | 原因 | | 解決方法 |
|----|-----------------------------|-------------------|----|---|-------------------|
| 23 | USBデバイスのIDは以下のよう になってます。 | | | | |
| | ID | 機器タイプ | | 備考 | |
| | 8086:0b07 | RGBD | | IntelD435 | |
| | 8086:0ad4 | RGBD | | IntelD430 | |
| | 2bc5:0404 | RGBD | | 帯中光As | tra Mini,(下向きRGB) |
| | 2bc5:060e 2bc5:0655 | RGBD | | 帯中光大白dabai | |
| | 2dbb:0300 | RGBD | | | |
| | 05a3:9230 | マーカーカメラ | | 1080 p - 4, 03.0533-70 | |
| | 0c45:636b | マーカーカメラ | | 1080 p - 8 | |
| | 1bcf:0b09 | 顔認証カメラ | | machineinfo顔認証カメラ | |
| | 0c46:636a | 顔認証カメラ | | ZV-A030-V1.6-10MM、 ZV-A030-V1.6-14MM | |
| | 10c4:ea60 | ESP 3 | | | \sim |
| | 483:3e8 | KettyBot用拡張ボード | | 製造元:PUDO ROBOTICS | |
| | 483:5740 | USB to CAN変換モジュール | | | |
| | 28e9:018a | ガルポモジュール | | | |
| | | | | | |